


FlatCom S20 (Beispiel:  
unvollständige Maschine ohne  
Werkzeug)

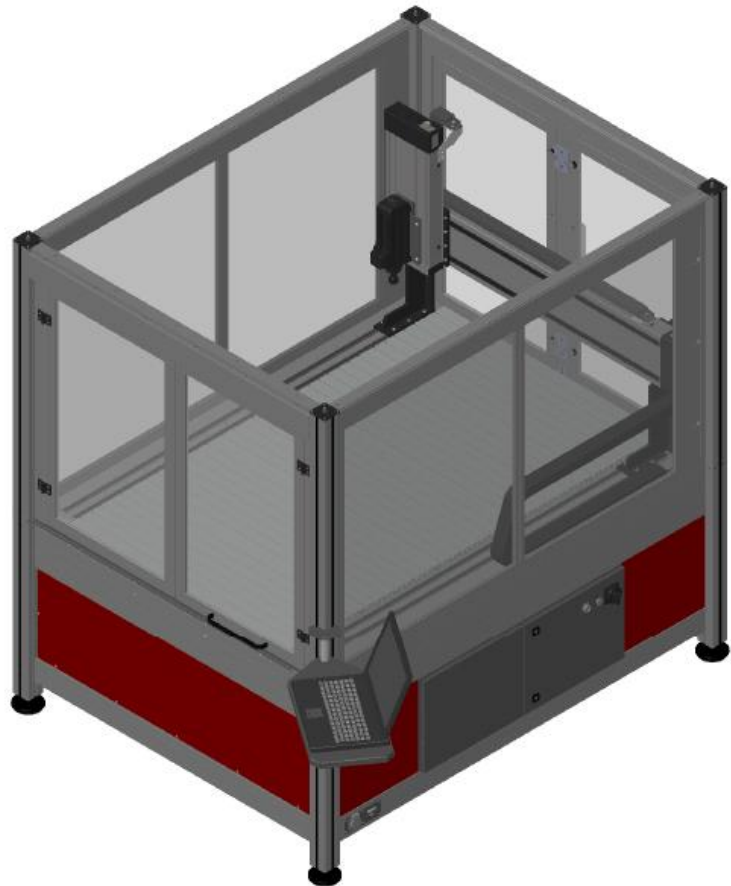

FlatCom S40 (Beispiel: Komplettmaschine mit  
Bearbeitungsspindel für Fräsbearbeitung)

Montageanleitung für CNC-Basismaschinen  
(unvollständige Maschinen)

Betriebsanleitung für CNC-Maschinen  
(Komplettmaschinen)

**Typ: FlatCom** <sup>®</sup>  
Serie S (20, 40)

[www.isel.com](http://www.isel.com)

**isel** <sup>®</sup>










<b>19</b>	<b>Indexverzeichnis .....</b>	<b>68</b>
-----------	-------------------------------	-----------




### Beispiel **CNC-Basismaschine** FlatCom S 40:

- **unvollständige Maschine**
- **ohne Werkzeug** ausgestattet, keine eindeutige Definition des Verwendungszwecks
- diese CNC-Maschine wird **ohne CE-Zeichen** ausgeliefert
- für diese CNC-Maschine gilt die **Einbauerklärung**

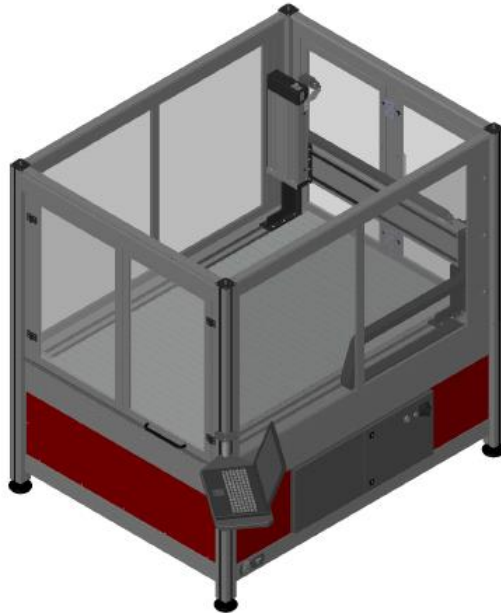

### Beispiel **CNC-Maschine** FlatCom S 40:

- **Komplettmaschine**
- **mit dem Werkzeug** Frässpindel ausgestattet, damit zum Bohren / Fräsen geeignet
- diese CNC-Maschine wird **mit CE-Zeichen** ausgeliefert
- für diese CNC-Maschine gilt die **Konformitätserklärung**

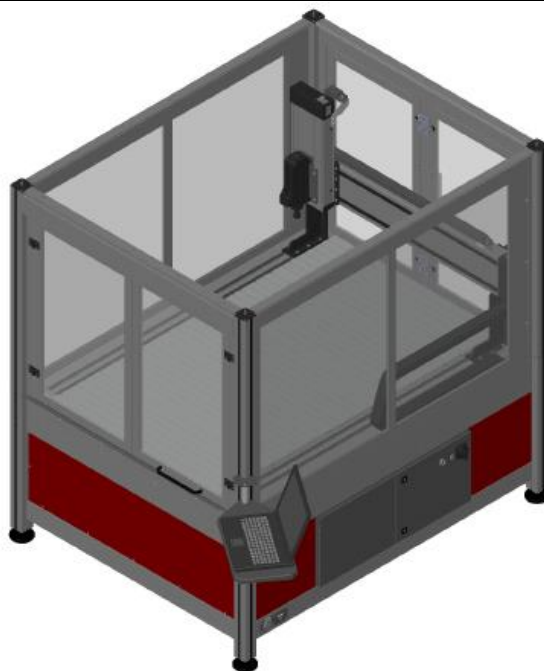





- Für das sichere Spannen der Werkzeuge in der Werkzeugaufnahme ist der Anwender verantwortlich.

Zu den (vernünftigerweise) vorhersehbaren Fehlanwendungen gehört die Bedienung der CNC-Maschine durch zwei Personen. Es ist untersagt, dass eine Person im Test-Betrieb (siehe Abschnitt 6.2 Betriebsarten) eine Bewegung der Maschine beauftragt und die andere Person bei geöffneter Schiebetür in den Arbeitsbereich der Maschine hineingreift oder darin Tätigkeiten jeglicher Art verrichtet.

Es dürfen keine Manipulationen an der Verriegelung der Schiebetür vorgenommen werden.











Zur Messung / Prüfung der Positionsgenauigkeit wird das Laser-Interferometer XL-80 von Renishaw eingesetzt.

Dieses Lasermesssystem erlaubt sowohl die komplette Prüfung von komplexen Werkzeugmaschinen bzw. Automatisierungssystemen / Sondermaschinen als auch von einfachen Positioniereinheiten / Bewegungsachsen.

Die Positionsmessung ist die an einer Maschine am häufigsten ausgeführte Messung. Das Lasermesssystem misst die Positioniergenauigkeit und die Wiederholgenauigkeit durch Vergleich der von der Maschine angezeigten Position mit der vom Lasermesssystem gemessenen, tatsächlichen Position.


## 5 Aufstellen und Anschließen der CNC-Maschine

### 5.1 Raumbedarf


Der Raumbedarf der Maschine wird bestimmt durch die äußeren Abmessungen der Maschine einschließlich des Schaltschranks /5/ und des Schwenkarmes mit der Ablage für das Laptop / Notebook zur Maschinen-Steuerung sowie genügend Raum vor bzw. seitlich der Maschine, um sie bedienen und einrichten zu können. Die Tür der Maschinenumhausung öffnet sich nicht nach oben, so dass Sie über der Maschinenoberkante keinen entsprechenden zusätzlichen Platz freihalten müssen.



**Die Aufstellflächen für die FlatCom Serie S entnehmen Sie bitte den folgenden Darstellungen:**

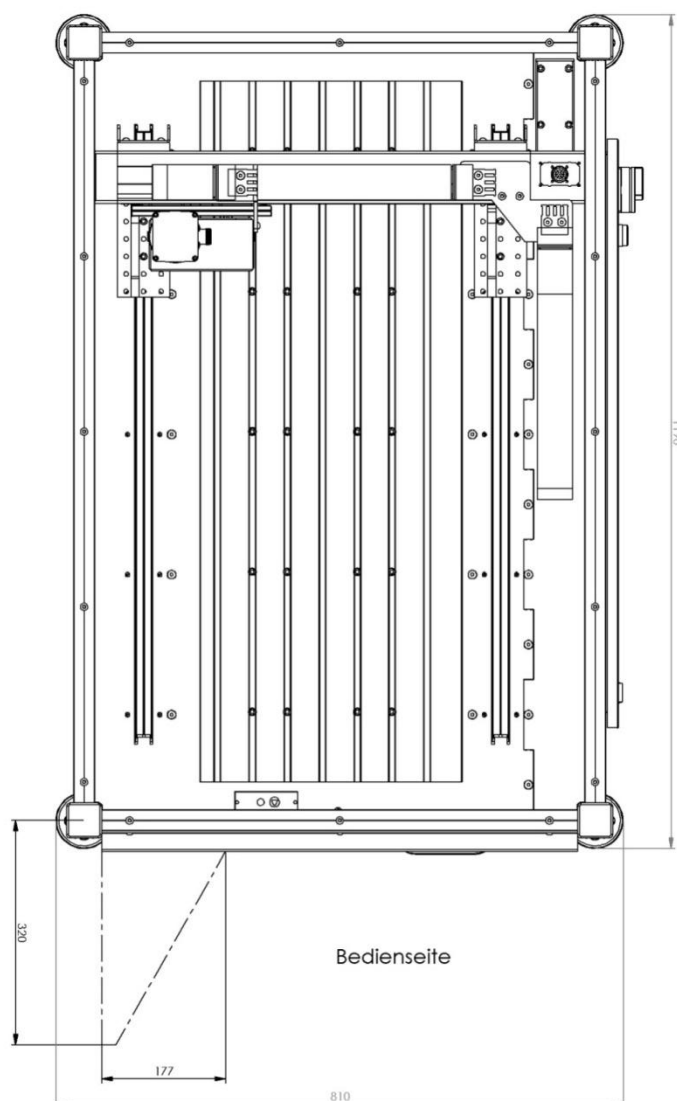

Aufstellfläche FlatCom S 20

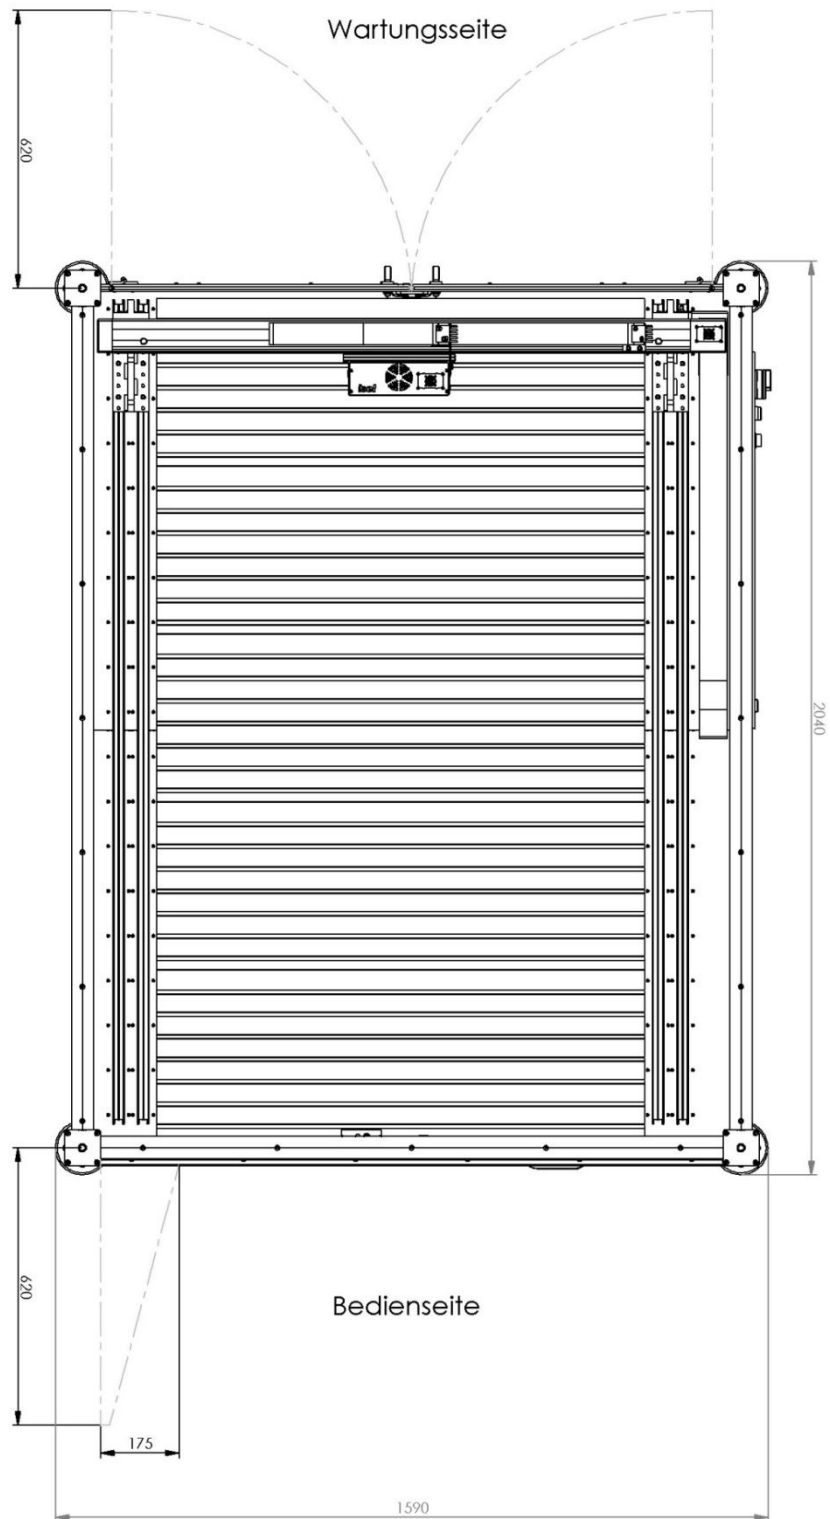

Aufstellfläche FlatCom S 40









***Hinweis zum Druckluftanschluss:***

***Um das optionale Vakuumspannsystem, die Kaltluftdüse oder den Werkzeugwechsler und die Spannzange der Bearbeitungsspindel nutzen zu können, muss am Aufstellort der Maschine ein Druckluftanschluss vorhanden sein.***

<b>Zubehör</b>	<b>Luftdruck</b>	<b>Luftverbrauch</b>
Vakuumspannsystem	4-6 bar	100-150 l/min (1 Düse)
Kaltluftdüse	6-7 bar	100-150 l/min
Werkzeugwechslerhaube	> 7.5 bar	Impuls
Frässpindel mit automatischem Werkzeugwechsel	> 7.5 bar	Impuls
an der Frässpindel montierte Schwenkeinheit zur Absaugung (speziell bei Holzbearbeitung)	2 bar	Impuls











## 7.3 Bedienpanel


### 7.3.1 Steuerungs PC

Nachdem Sie den Hauptschalter am Schaltschrank /5/ eingeschaltet haben, können Sie den Steuerungs-PC (Steuerungsrechner im Schaltschrank) starten, d.h. das Windows-Betriebssystem booten. Dazu betätigen Sie den Taster, der sich seitlich rechts am CNC-Bedienpanel befindet.



### 7.3.2 Handbedienteil

Die Bedienung der CNC-Maschine erfolgt über die Bedienelemente der externen Bedieneinheit /Bedienkonsole, der Tastatur und/oder der Maus bzw. Touchscreen.

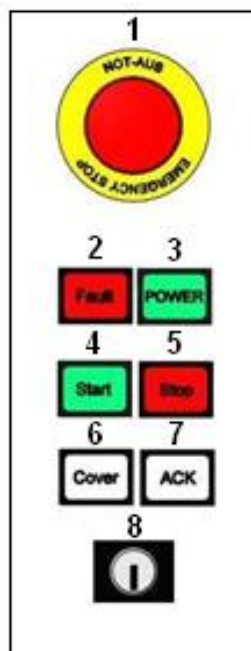

**externe Handbedieneinheit**










***Alternativ können Sie auch den Installations-Assistenten starten.  
Dieser Assistent wird Sie durch die Installation führen.***



Starten Sie die CNC-Bediensoftware **ProNC** oder **Remote**

- mit einem Maus-Click auf das Icon auf dem Desktop oder in der Taskleiste oder
- mit einem Maus-Click im Start-Menü-Ordner **CNCWorkbench**

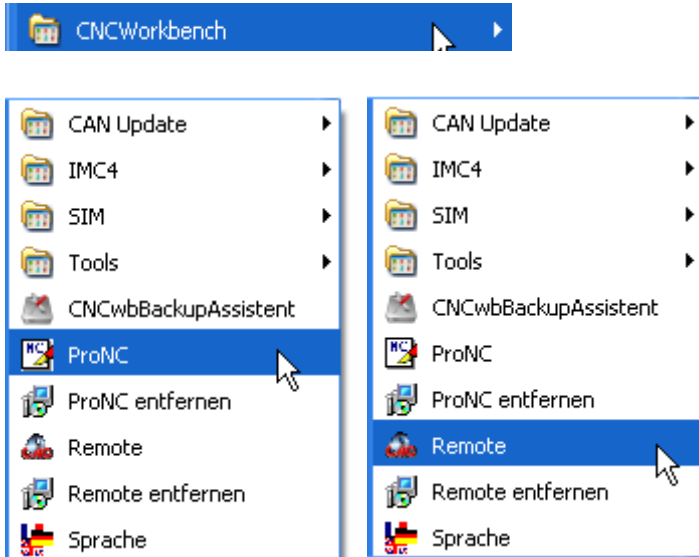

### 7.5 Betriebsart AUTOMatik – Produktion auf der CNC-Maschine

Die Herstellung von Teilen auf einer CNC-Maschine vollzieht sich nach folgendem Ablauf:

- 1: Herstellen der Betriebsbereitschaft (Produktionsvorbereitung)
- 2: Produktion: Bearbeitung / Herstellung eines oder mehrerer Werkstücke
- 3: Beenden der Betriebsbereitschaft (Reinigung oder Wartung)


Die nachfolgende Beschreibung ist vereinfacht (d.h. ohne manuellem oder automatischem Werkzeugwechsel) und gilt für die Herstellung **eines** Frästeiles mit der CNC-Bediensoftware **Remote**.








Ergebnis (Graphikansicht):

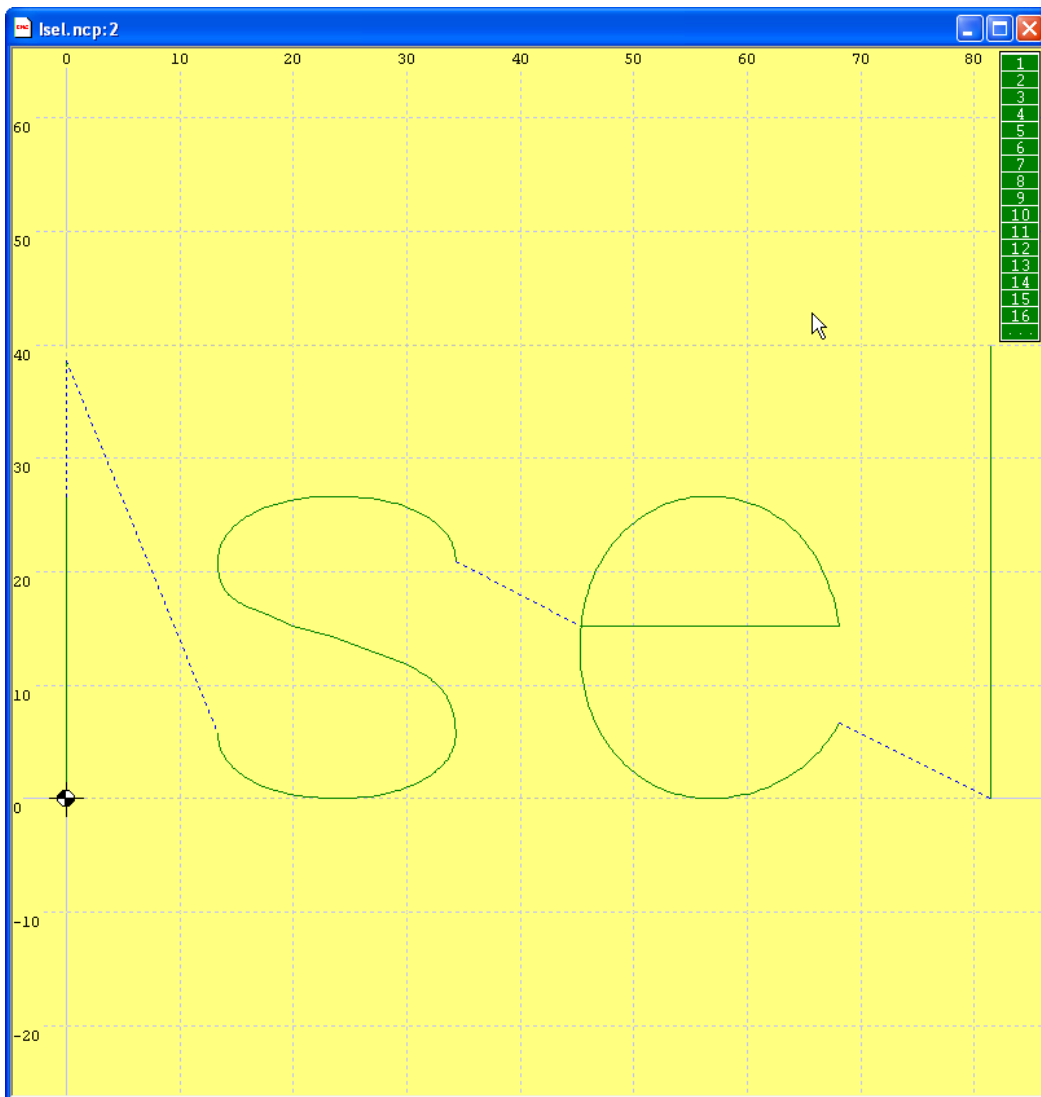

8: zur Sicherheit Z-Achse referenzieren:

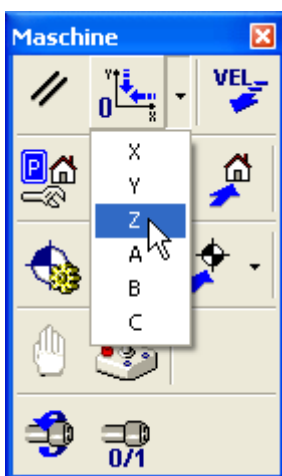

## 7.5.2 Produktion: Bearbeitung / Herstellung eines Werkstückes


Bedienhandlungen:

- 1: Abarbeitungsmodus auf Automatikbetrieb einstellen:



- 2: START-Taste auf dem CNC-Bedienpanel drücken -> Bearbeitung startet

Ergebnis (Textansicht):

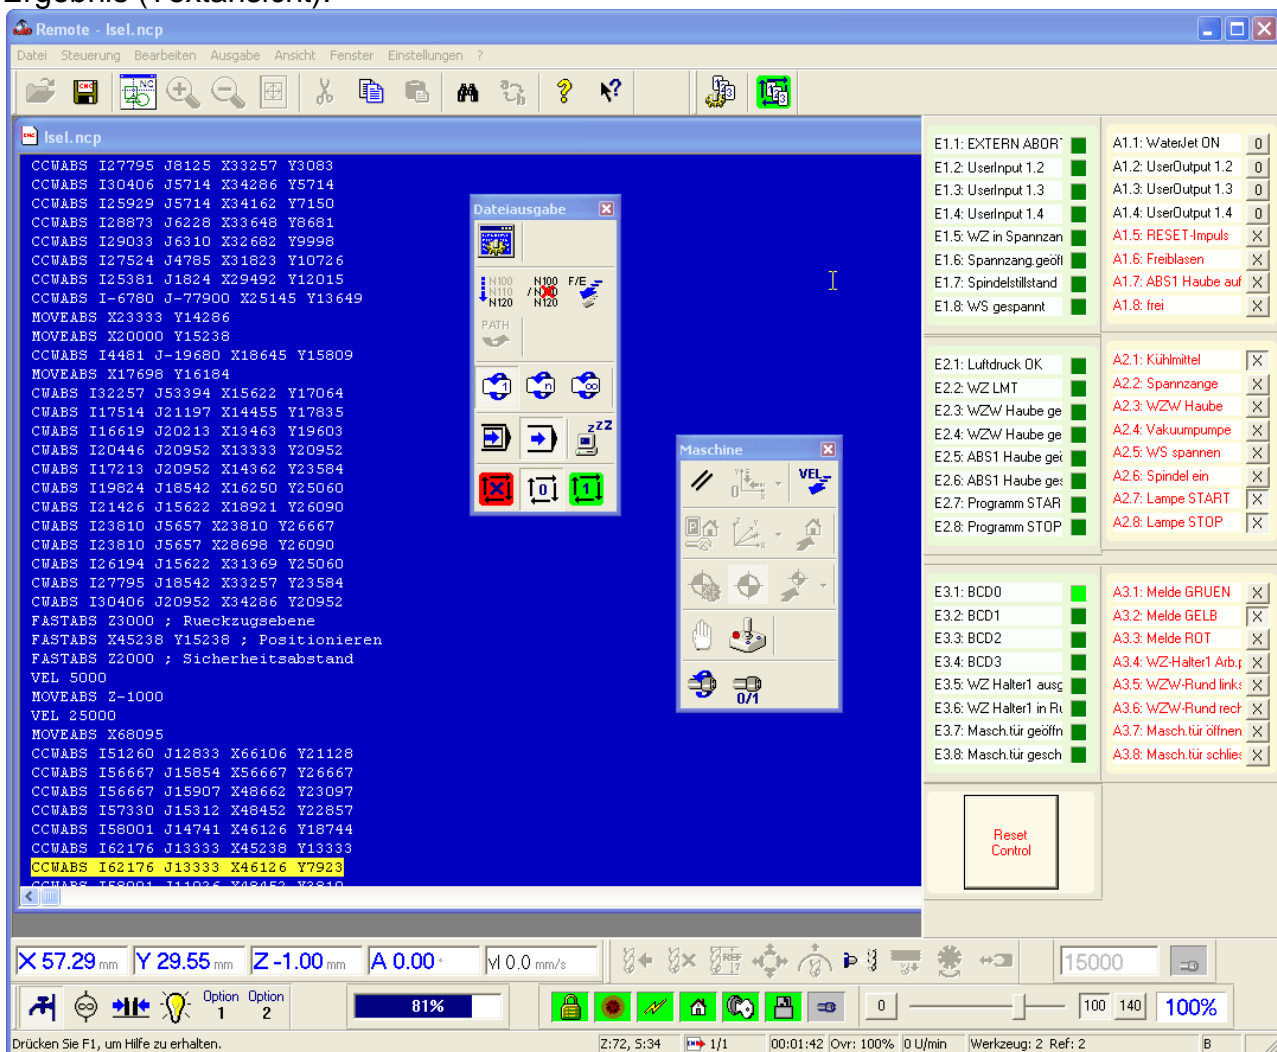












### **Fetteigenschaften:**

Das isel-Spezialfett zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- enorme Verschleißminderung
- deutlich weniger Verbrauch
- mischbar mit Lithium- und Kalzium-Fetten
- wasserabweisend
- hochbeständig gegen Kalt-, Heiß- und Salzwasser sowie Lösungsmittel
- Temperaturbereich:  $-25^{\circ}\text{C}$  bis  $200^{\circ}\text{C}$
- Notlauf  $>300^{\circ}\text{C}$
- bis zu 6-fache Standzeitverlängerung
- extrem gute Haftung an Metalloberflächen


**Die Klassifizierung und Kennzeichnung entsprechend den EU-Richtlinien 67/548/EWG und 88/379/EWG - Wassergefährdungsklasse 1.**

### 10.2.3 Schmierung der X-Achse

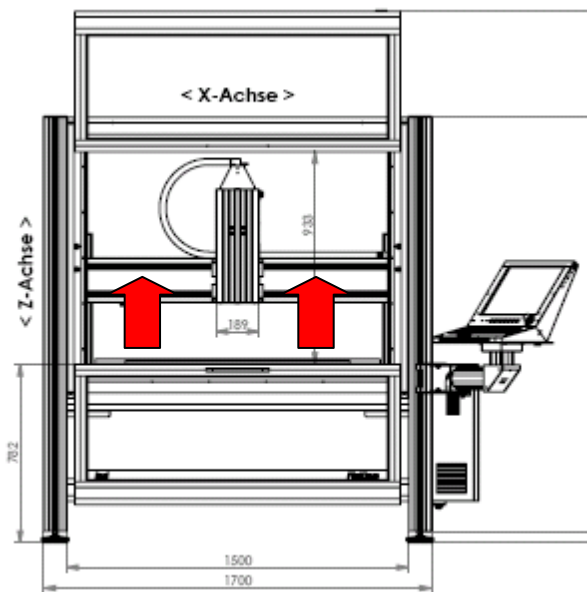

FlatCom: Schmiernippel an der X-Achse


An der X-Achse (an den beiden senkrechten Rohrwinkeln fest montierte Querachse) befinden sich von der Bedienerseite bei geöffneter Tür von vorn betrachtet zwei gut zugängliche schwarze oder weiße Kunststoffstopfen.

Darunter liegen die Schmiernippel für die X-Achsen-Zentralschmierung. 


Ziehen Sie einen der beiden Stopfen heraus und schmieren Sie durch Ansetzen der Fettpresse am jetzt sichtbaren und zugänglichen Schmiernippel.

Nach Beendigung der Schmierung drücken Sie den Kunststoffstopfen wieder in seine ursprüngliche Lage.


## 10.2.4 Schmierung der Y-Achse

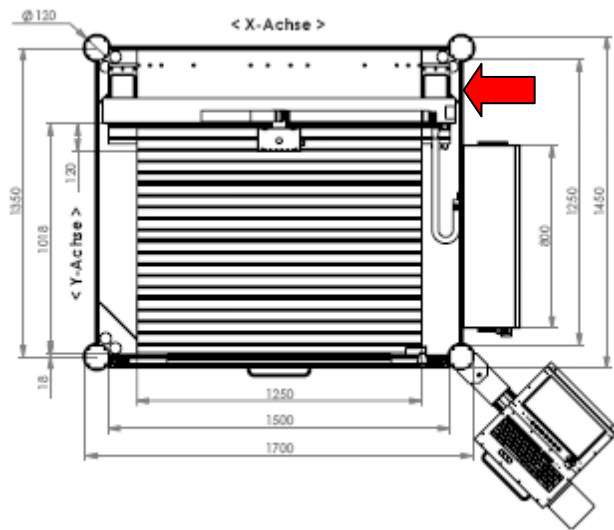

FlatCom: Schmiernippel an der Y-Achse

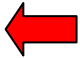
Die Y-Achse (diese Achse trägt die Querachse X sowie die an dieser X-Achse montierte Z-Achse) bewegt sich aus Sicht der Bedienposition vor und zurück. Der Maschinentisch ist bei allen FlatCom-Maschinen fest auf dem Maschinengestell montiert. Von der Bedienerseite rechts bei geöffneter Tür von vorn betrachtet befinden sich gut zugänglich die Schmiernippel für die Y-Achsen-Zentralschmierung. 

Schmieren Sie durch Ansetzen der Fettpresse am sichtbaren und zugänglichen Schmiernippel. Siehe auch die folgende Detaildarstellung !

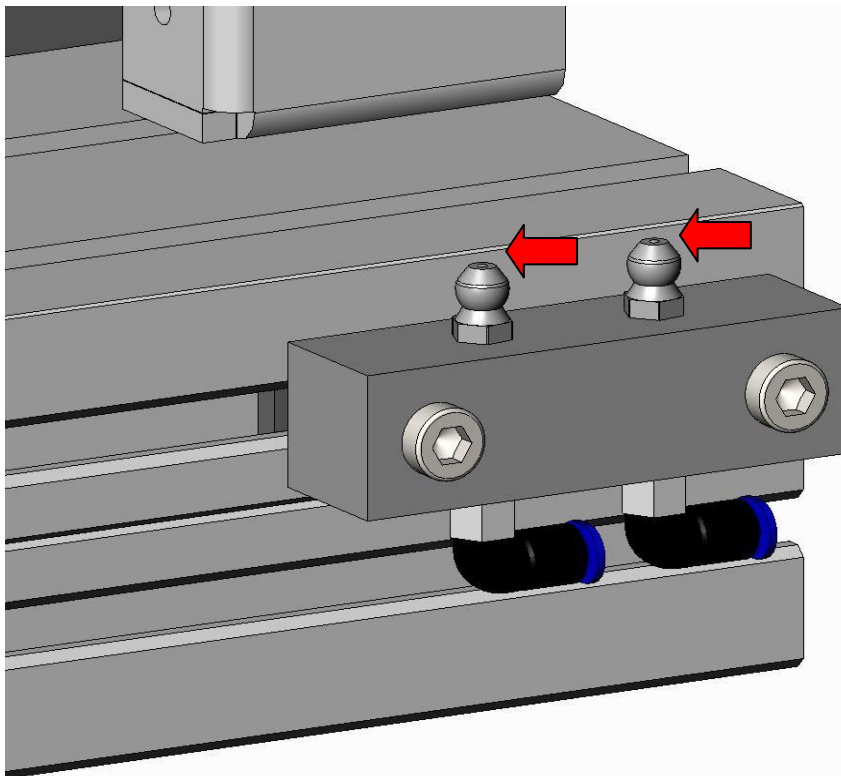

FlatCom 20/30/40/50: Schmiernippel an der Y-Achse (Detaildarstellung)

### 10.2.5 Schmierung der Z-Achse

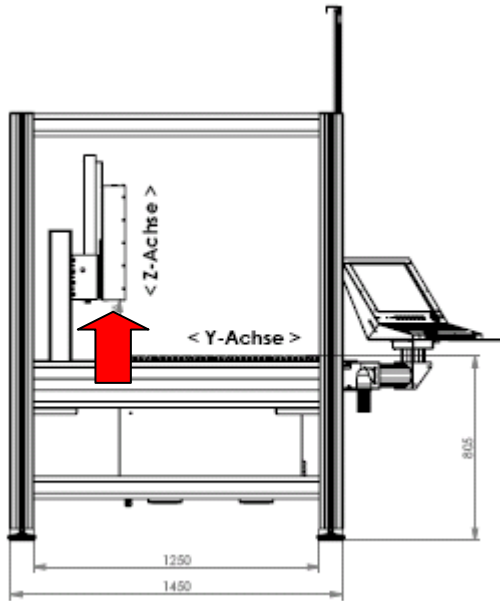

FlatCom: Schmiernippel an der Z-Achse

An der Z-Achse (senkrecht auf der Schlittenplatte der X-Achse montiert) befindet sich auf der unteren Stirnseite (Gegenlagerseite bezüglich des Antriebes) ein schwarzer oder weißer Kunststoffstopfen.

Darunter liegt der Schmiernippel für die Z-Achsen-Zentralschmierung.



Ziehen Sie den Stopfen heraus und schmieren Sie durch Ansetzen der Fettpresse am jetzt sichtbaren und zugänglichen Schmiernippel.

Nach Beendigung der Schmierung drücken Sie den Kunststoffstopfen wieder in seine ursprüngliche Lage.



<i>Fehler</i>	<i>Ursache</i>	<i>Lösung</i>
Bearbeitungsmaschine (Spindel) funktioniert nicht, d.h. lässt sich nicht einschalten	Vom SK-Modul nicht freigegeben	Spindelfreigabe-Signal überprüfen
	Netzschalter an der Kress-Bearbeitungsspindel ausgeschaltet	Netzschalter an der Kress-Bearbeitungs-Spindel einschalten
	falsche Signalisierungsparameter (Spindel-Start) eingestellt	Signalisierungsparameter überprüfen bzw. korrigieren
	Betriebsartenwahlschalter steht auf TEST	Betriebsartenwahlschalter auf AUTO stellen
	Türverriegelung offen	Türschalter auf automatische Entriegelung stellen
rote LED am Frequenzumrichter blinkt	Fehler am drehzahlgesteuerten Frequenzumrichter	Parameter-Einstellungen am Frequenzumrichter überprüfen
	Überstrom / Unterspannung	Parameter-Einstellungen am Frequenzumrichter hinsichtlich der Motordaten der Arbeitsspindel überprüfen

## 12 Rückgabe Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Entsorgung

### Sammlung


Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind entsprechend den länderspezifischen Regelungen verpflichtet, Altgeräte getrennt zu sammeln. Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht gemeinsam mit dem nicht sortierten Hausmüll entsorgt werden. Die getrennte Sammlung ist Voraussetzung für das Recycling und die Verwertung, wodurch eine Ressourcenschonung der Umwelt erreicht wird.

### Rückgabe- und Sammelsysteme

Im Entsorgungsfall Ihrer CNC-Maschine EuroMod, speziell deren Elektronikkomponenten, dürfen diese nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die lokalen Entsorger haben für diesen Zweck Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen.

### Bedeutung der Symbole

Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, dürfen gemäß EU-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

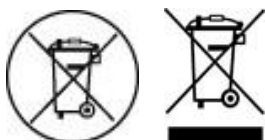

## 13 Kundeninformation

Niemand ist berechtigt, Informationen bekannt zu geben, die von den Angaben in dieser Anleitung abweichen.

### Garantie

Der Hersteller isel Germany AG garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. isel Germany AG ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, AUCH KEINE IMPLIZITE GARANTIE BEZÜGLICH VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von isel Germany AG in der Reparatur oder dem Ersatz des Produkts.


### Haftungsbeschränkung

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für den Hersteller isel Germany AG keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt. Dies gilt gleichgültig, ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.


Es gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen (**AGB**) der isel Germany AG.





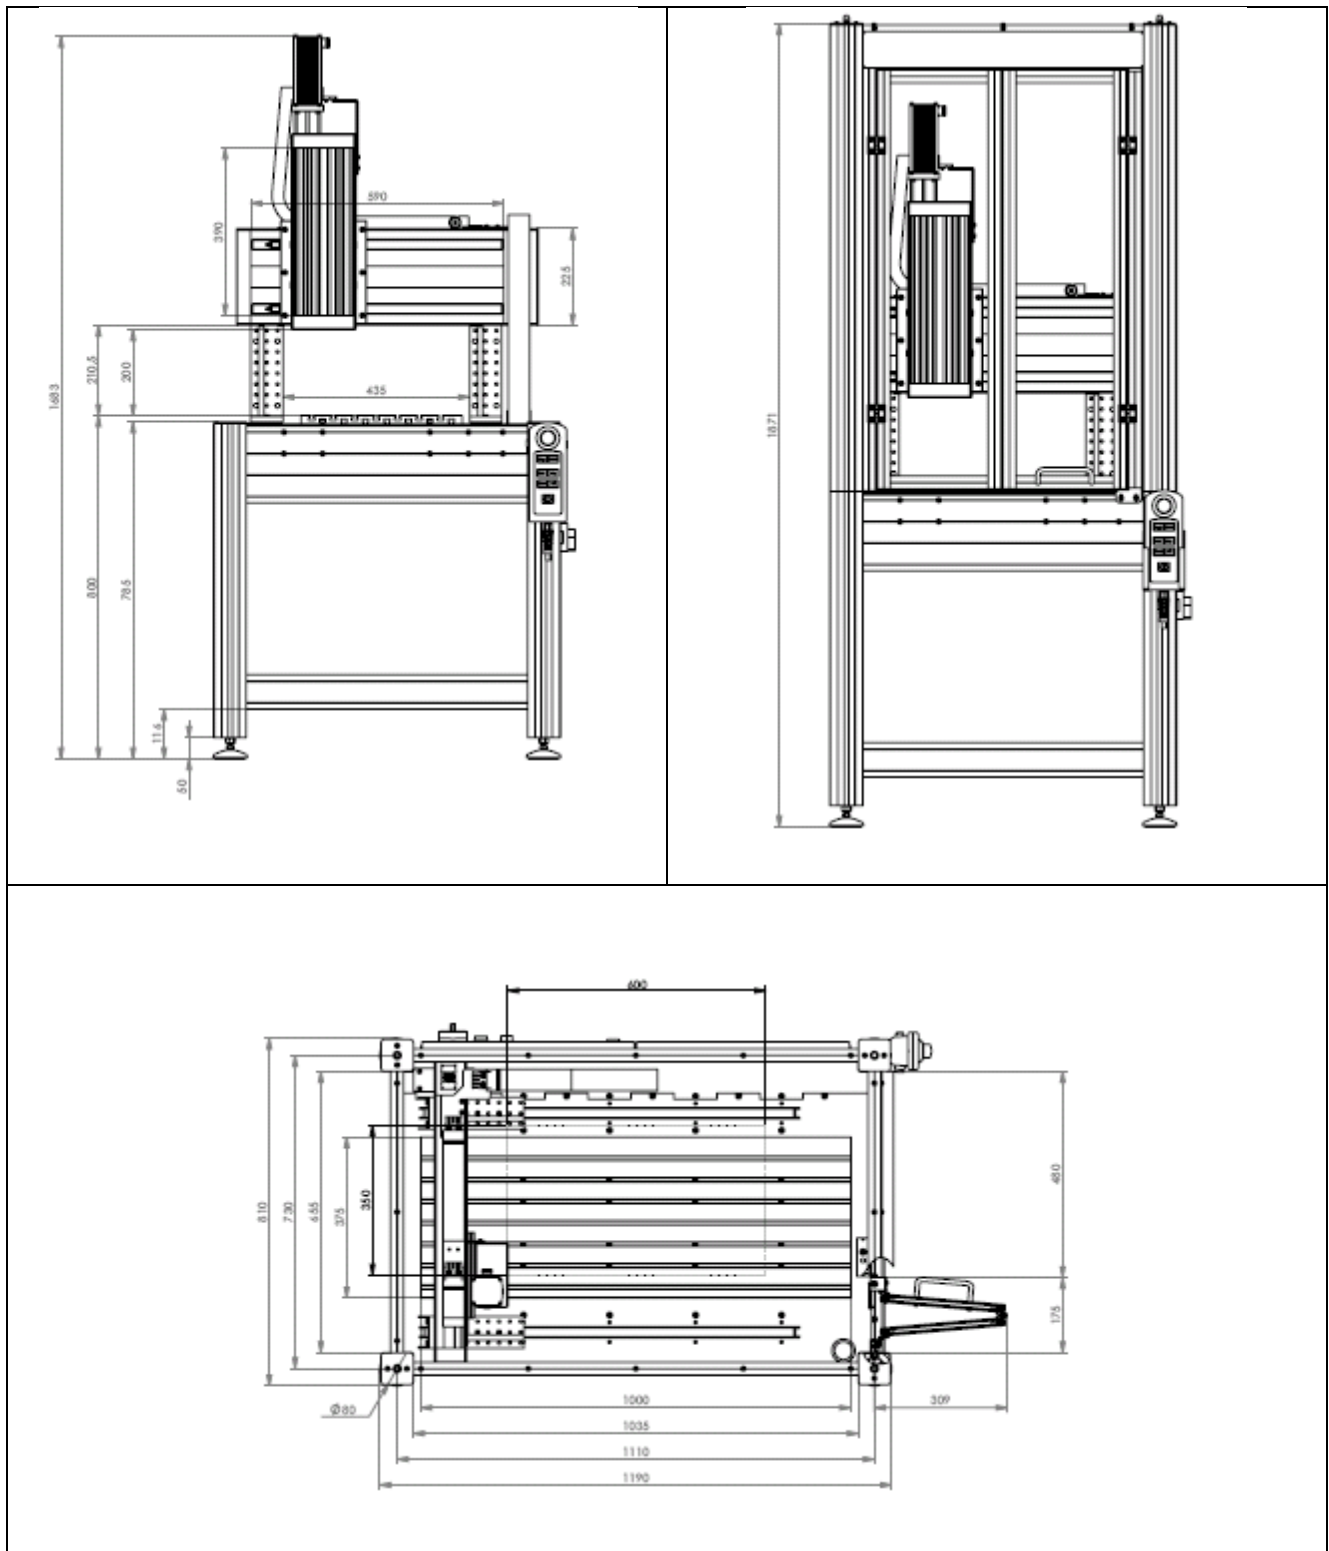

FlatCom S 20: Ansichten und Bemaßung

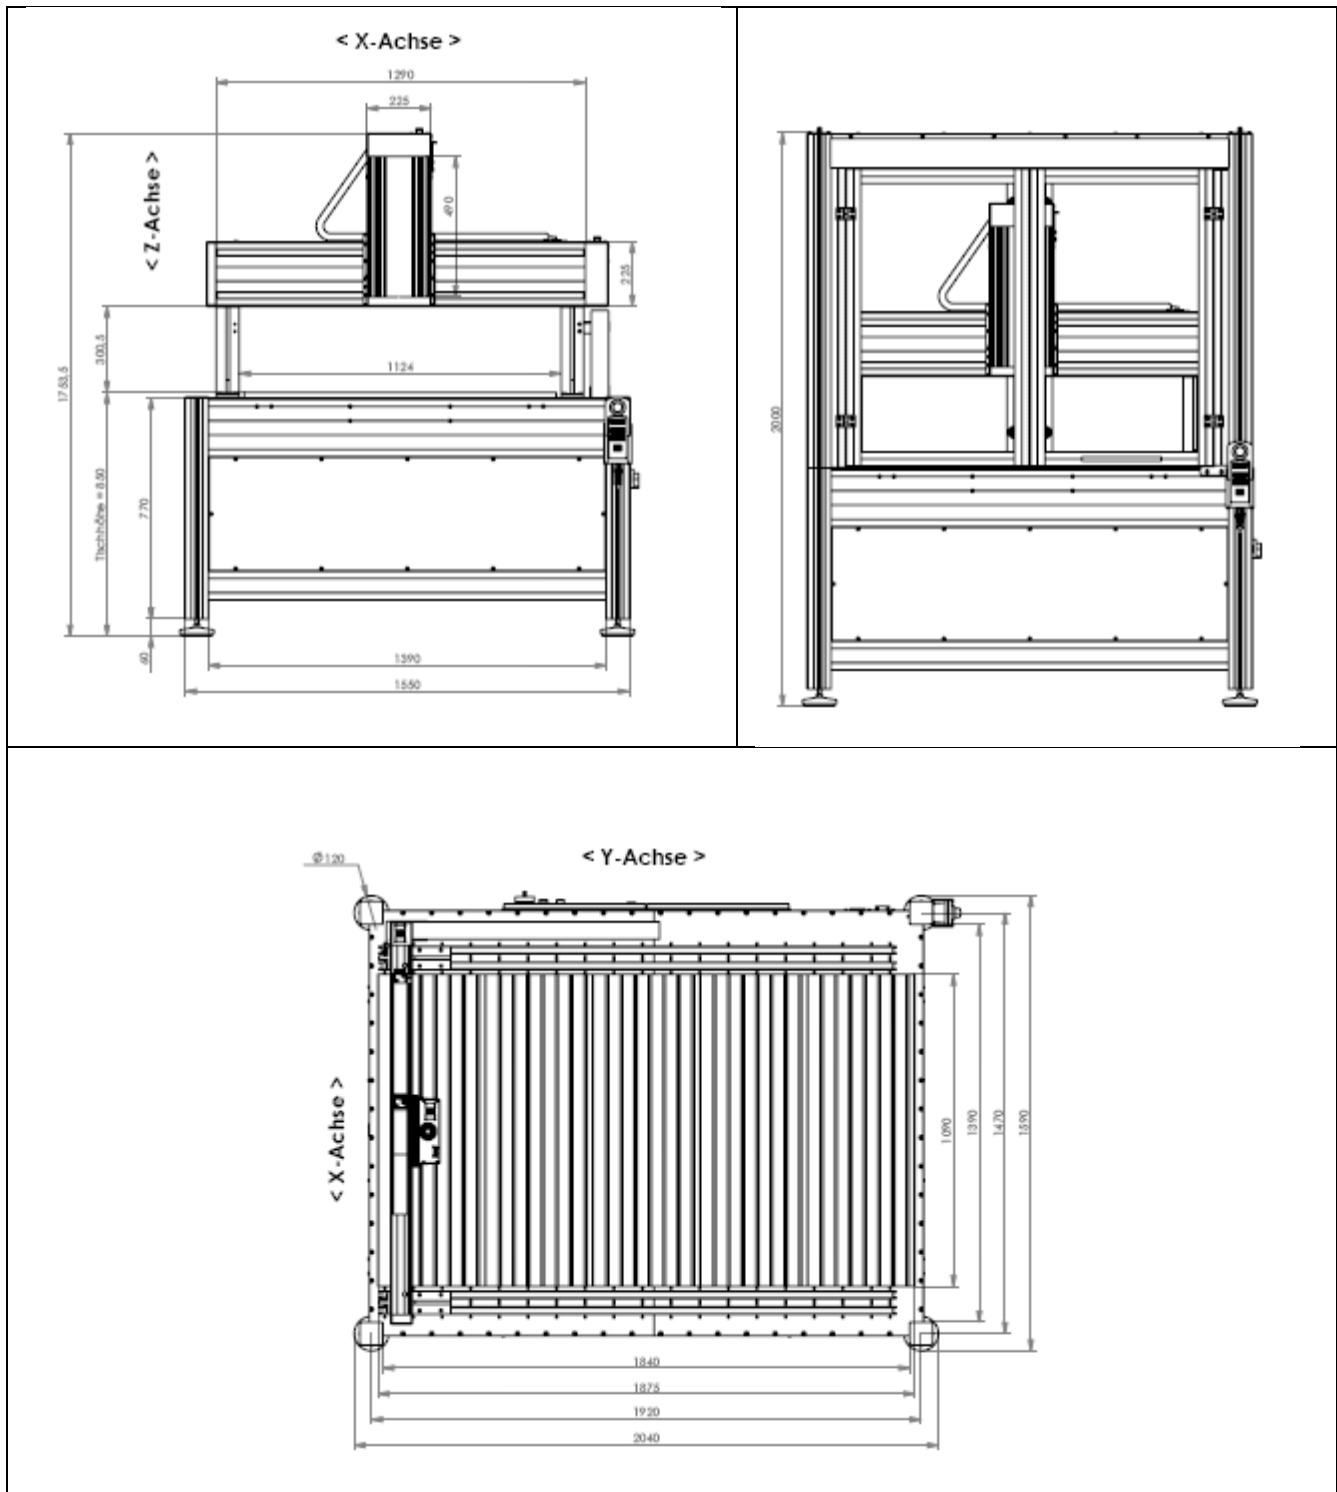

FlatCom S 40: Ansichten und Bemaßung









## 17 Explosionsdarstellungen / Ersatzteillisten

### 17.1 FlatCom S20

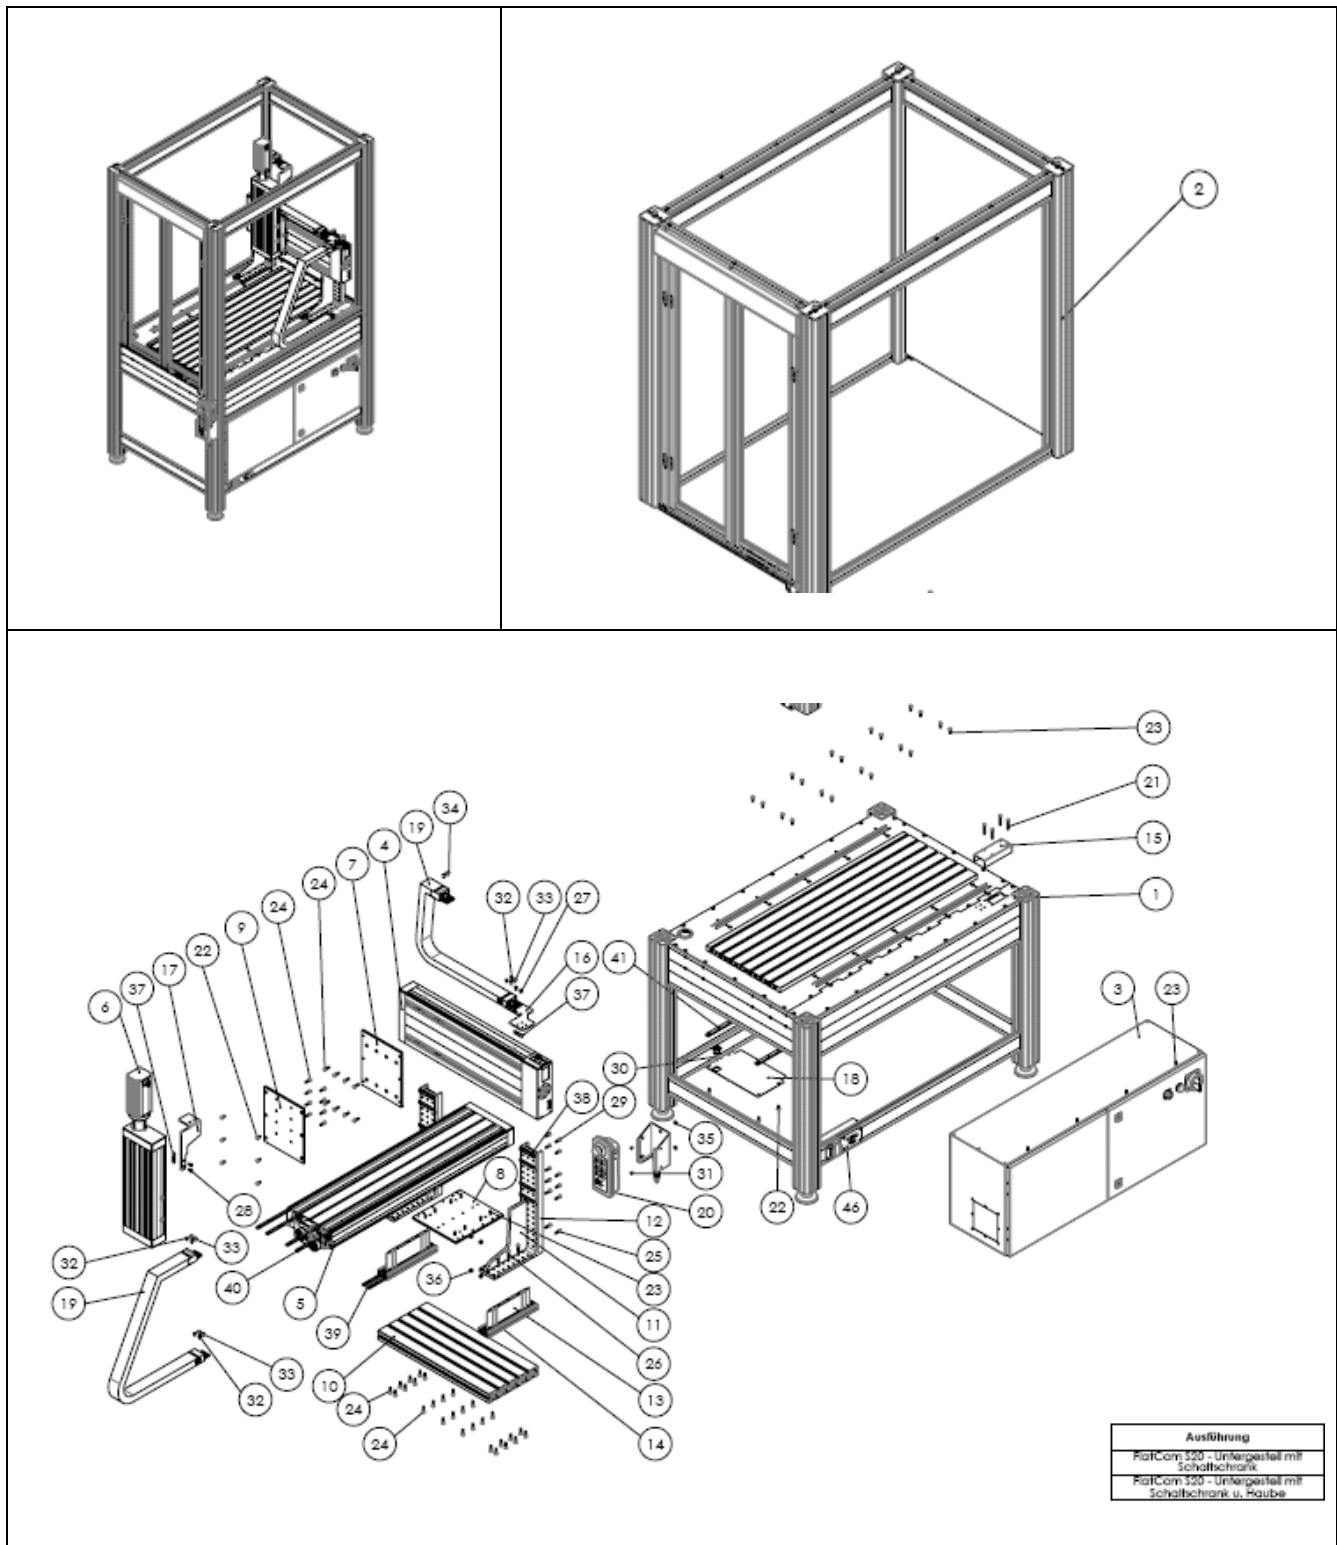


Abbildung: Explosionsdarstellung CNC-Basismaschine FlatCom S20 (ohne Werkzeug)



## CNC-Basismaschinen / CNC-Maschinen: Typ FlatCom Serie S

---

43	392755 0500	1	Motorleitung		nicht dargestellt
44	392755 0600	1	Motorleitung		nicht dargestellt
45	392008 0501	1	Null - Modem - Kabel L=5m		nicht dargestellt
46	675012 4647	1	DZ4647 - Anschlussblende Laptop	DZ4647	

Tabelle: Ersatzteilliste CNC-Basismaschine FlatCom M20 (ohne Werkzeug)





## 18 Quellenverzeichnis

- /1/ **Betriebsanleitung Schrittmotor-Antriebsmodul mit Takt/Richtung-Interface:**  
Handbuch zur Motorendstufe MD 24 / MD 28 für 2-Phasen-Schrittmotoren;  
isel Germany AG, 06/2008
- /2/ **Betriebsanleitung *isel*-Systemmodul ISM10:**  
Handbuch zum Systemmodul ISM10;  
isel Germany AG, 05/2008
- /3/ **Betriebsanleitung *isel*-Steuerrechner ISR20:**  
Handbuch zum Steuerrechner (Steuer-PC) ISR20;  
isel Germany AG, 05/2008
- /4/ **Betriebsanleitung CNC-Bedienpanel:**  
Bedienanleitung zum CNC-Bedienpanel;  
isel Germany AG, 07/2008
- /5/ **Stromaufpläne Schaltschrank mit *isel*-Schrittmotor-CNC-Steuerung (1-phasiger Netzanschluss 230 VAC):**  
Stromlaufpläne und Stücklisten zum Schaltschrank mit Endstufen IMD24  
isel Germany AG, 04/2013
- /6/ **ProNC: Bedienungsanleitung und Programmiervorschrift:**  
Handbücher (Teile 1 und 2) zur Bedien- und Programmieroberfläche ProNC;  
isel-automation 06/2005
- /7/ **Remote: Bedien- und Ausgabeprogramm für ISO-, NCP- und CNC-Dateien:**  
Handbuch zur Bedienoberfläche Remote;  
isel-automation 06/2005
- /8/ **EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG (seit 29.12.2009 rechtsverbindlich)**





